



(D)	<i>Betriebsanleitung</i> .....	2
(GB)	<i>Operating Instructions</i> .....	10
(F)	<i>Instructions de Service</i> .....	18
(NL)	<i>Gebruiksaanwijzing</i> .....	26
(I)	<i>Istruzioni sull'uso</i> .....	34
(N)	<i>Driftsinstruks</i> .....	42
(S)	<i>Bruksanvisning</i> .....	50
(DK)	<i>Driftsvejledning</i> .....	58
(SF)	<i>Käyttöohje</i> .....	66
(SLO)	<i>Navodilo za uporabo</i> .....	74
(HR)	<i>Uputstvo za rad</i> .....	82
(SK)	<i>Prevádzkový návod</i> .....	90
(CZ)	<i>Provozní návod</i> .....	98
(PL)	<i>Instrukcja obsługi</i> .....	106
(H)	<i>Kezelési utasítás</i> .....	114
(E)	<i>Instrucciones de manejo</i> .....	122
(P)	<i>Instruções de operação</i> .....	130
(GR)	<i>Οδηγίες λειτουργίας</i> .....	138
(TR)	<i>İşletme kılavuzu</i> .....	146

**Wap 1100**

**Wap 1100 W**

**Wap 2200**

**Wap 2200 ST**

**Wap 2200 W**

**Wap 3300**



**Wap 3300 ST**












**Wap SILVER**

**Wap SILVER W**

61438  
020499

A

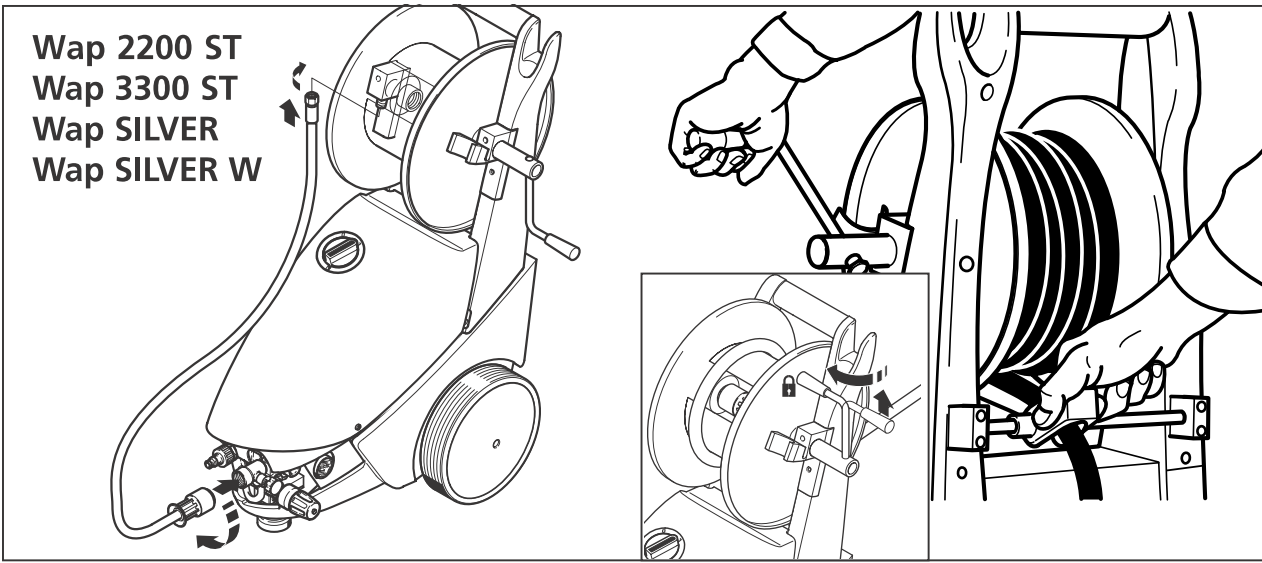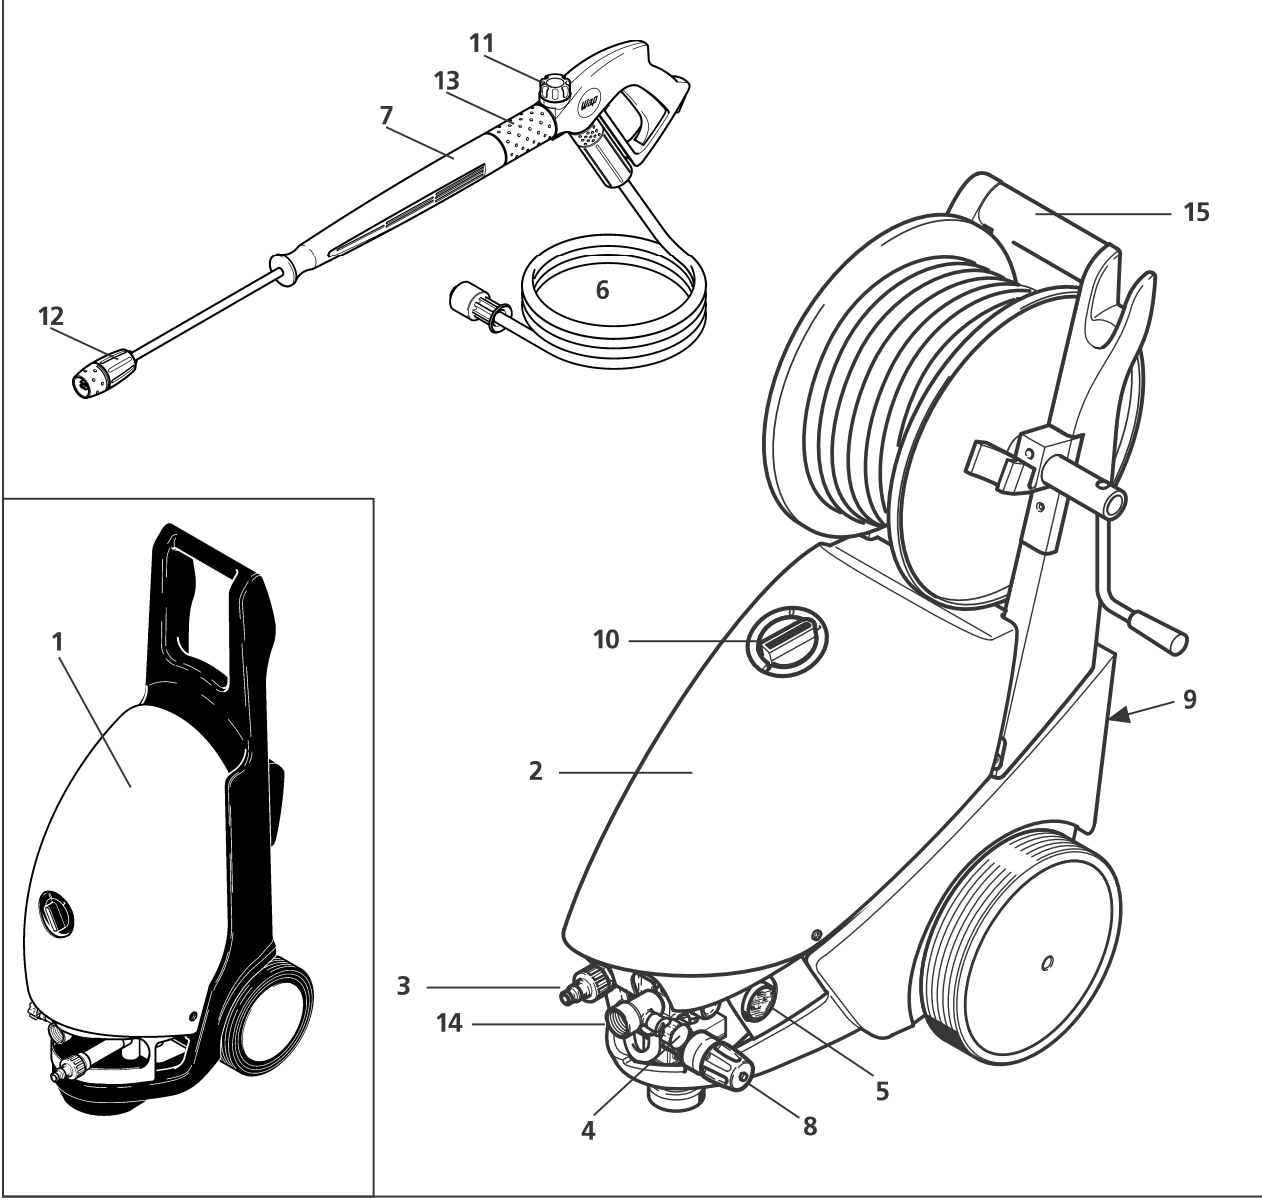

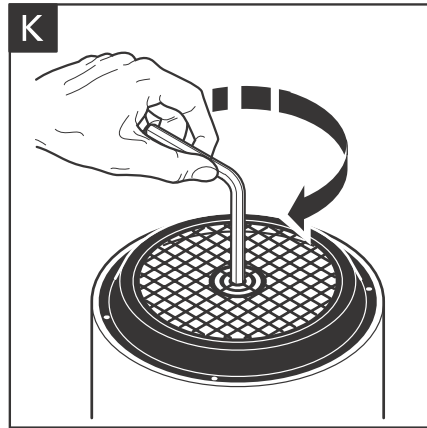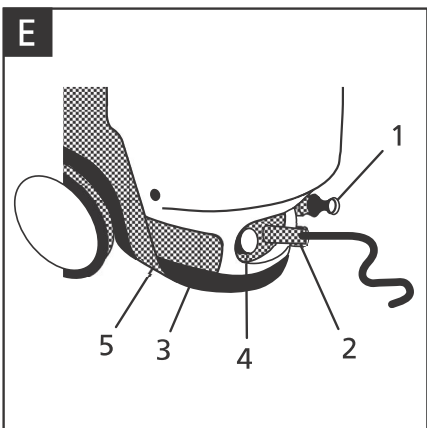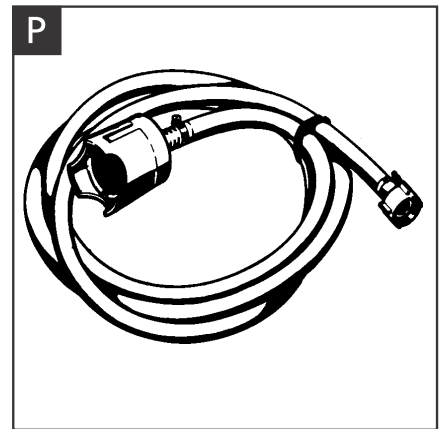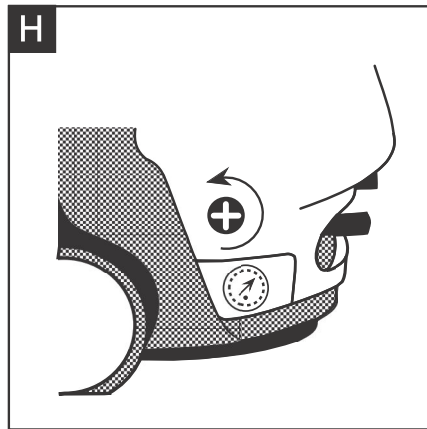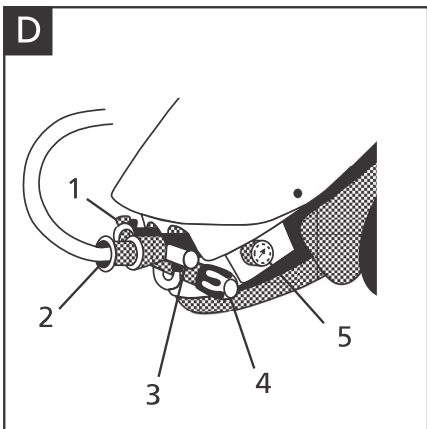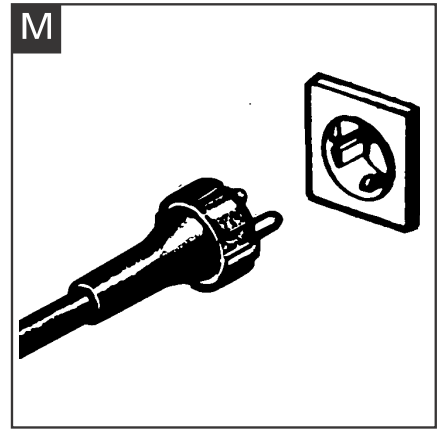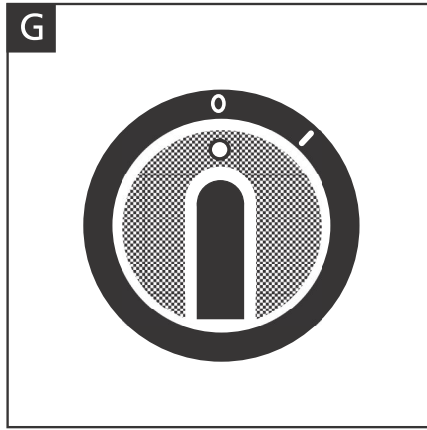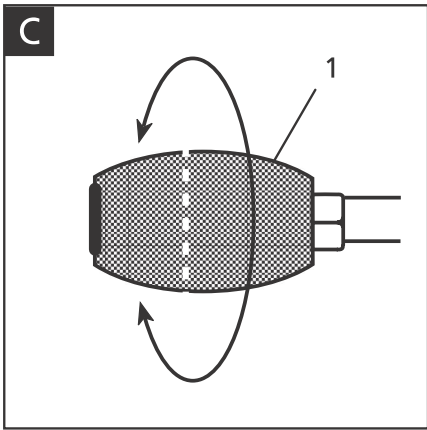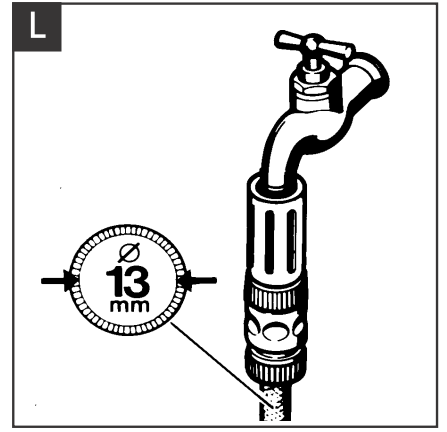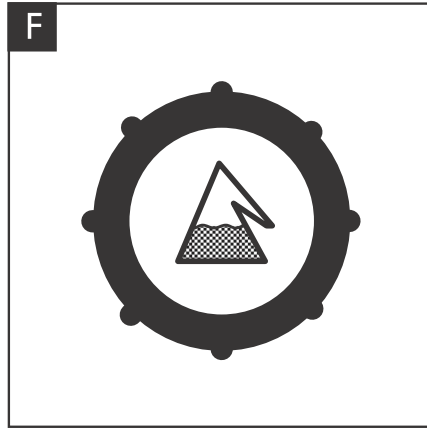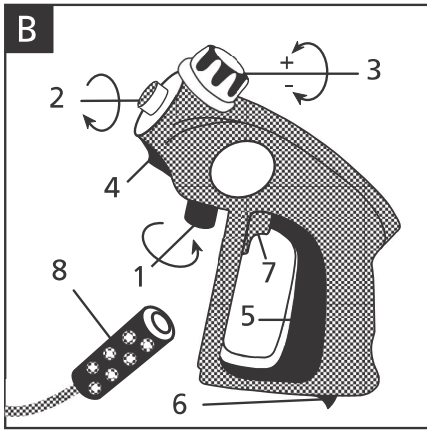

**CE EG - Konformitätserklärung**

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co.  
Guido-Oberdorfer-Straße 2-8  
D-89287 Bellenberg

**Erzeugnis:** Hochdruckreiniger

**Typ:** Wap 1100, Wap 1100 W, Wap 2200, Wap 2200 W, Wap 3300, Wap SILVER, Wap SILVER W

**Beschreibung:** 50 Hz.

**Die Bauart des Gerätes entspricht folgenden einschlägigen Bestimmungen:**

EG-Maschinenrichtlinie	89/392/EWG
EG-Niederspannungsrichtlinie	73/23/EWG
EG-Richtlinie EMV	89/336/EWG

**Angewendete harmonisierte Normen:** EN 292  
EN 60335-1  
EN 55014, EN 50082

**Angewendete nationale Normen und technische Spezifikationen:** DIN EN 60335-1  
E-DIN VDE 0700 T 265  
IEC 335-2-79

*Rau*  
ppa. Rau, Dipl. Ing. (FH)  
Leitung Forschung und Entwicklung

Bellenberg, 29.08.97

**CE Déclaration de conformité CE**

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co.  
Guido-Oberdorfer-Straße 2-8  
D-89287 Bellenberg

**Produit :** Nettoyeur haute pression

**Type:** Wap 1100, Wap 1100 W, Wap 2200, Wap 2200 W, Wap 3300, Wap SILVER, Wap SILVER W

**Description :** 50 Hz.

**La construction de cet appareil est conforme aux réglementations en vigueur suivantes :**

Directive CE relative aux machines	89/392/EWG
Directive CE relative à basse tension	73/23/EWG
Directive CE EMV	89/336/EWG

**Normes harmonisées appliquées :** EN 292  
EN 60335-1  
EN 55014, EN 50082

**Normes harmonisées appliquées :** DIN EN 60335-1  
E-DIN VDE 0700 T 265  
IEC 335-2-79

*Rau*  
ppa. Rau, Dipl. Ing. (FH)  
Direction Recherche et Développement

Bellenberg, 29.08.97

**CE EU Declaration of Conformity**

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co.  
Guido-Oberdorfer-Straße 2-8  
D-89287 Bellenberg

**Product:** High Pressure Cleaner

**Type:** Wap 1100, Wap 1100 W, Wap 2200, Wap 2200 W, Wap 3300, Wap SILVER, Wap SILVER W

**Description:** 50 Hz.

**The design of the unit corresponds to the following pertinent regulations:**

EC Machine Directive	89/392/EWG
EC Low-voltage Directive	73/23/EWG
EC EMV Directive	89/336/EWG

**Applied harmonised standards:** EN 292  
EN 60335-1  
EN 55014, EN 50082

**Applied national standards and technical specifications:** DIN EN 60335-1  
E-DIN VDE 0700 T 265  
IEC 335-2-79

*Rau*  
ppa. Rau, Dipl. Ing. (FH)  
Head of Research and Development

Bellenberg, 29.08.97

**CE Dichiarazione di conformità CE**

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co.  
Guido-Oberdorfer-Straße 2-8  
D-89287 Bellenberg

**Prodotto:** Pulitrice ad alta pressione

**Tipo:** Wap 1100, Wap 1100 W, Wap 2200, Wap 2200 W, Wap 3300, Wap SILVER, Wap SILVER W

**Descrizione:** 50 Hz.

**La costruzione dell' apparecchio è conforme alle seguenti direttive specifiche:**

Direttiva CE sulle macchine	89/392/EWG
Direttiva CE sulla bassa tensione	73/23/EWG
Direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica	89/336/EWG

**Norme armonizzate applicate:** EN 292  
EN 60335-1  
EN 55014, EN 50082

**Norme nazionali applicate e specifiche tecniche:** DIN EN 60335-1  
E-DIN VDE 0700 T 265  
IEC 335-2-79

*Rau*  
ppa. Rau, Dipl. Ing. (FH)  
Direttore Ricerca e Sviluppo

Bellenberg, 29.08.97

**CE Atestado de conformidad de la UE**

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co.  
Guido-Oberdorfer-Straße 2-8  
D-89287 Bellenberg

**Producto:** Máquina de limpieza a alta presión

**Modelo:** Wap 1100, Wap 1100 W, Wap 2200, Wap 2200 W, Wap 3300, Wap SILVER, Wap SILVER W

**Descripción:** 50 Hz.

**La construcción de la máquina corresponde a las siguientes normas específicas:**

R. de la UE para máquinas	89/392/EWG
R. de la UE para baja tensión	73/23/EWG
R. de la UE para la compatibilidad electromagnética	89/336/EWG

**Normas armonizadas aplicadas:** EN 292  
EN 60335-1  
EN 55014, EN 50082

**Normas nacionales aplicadas y especificaciones técnicas:** DIN EN 60335-1  
E-DIN VDE 0700 T 265  
IEC 335-2-79

*Rau*  
ppa. Rau, Dipl. Ing. (FH)  
Director Investigación y Desarrollo

Bellenberg, 29.08.97

**CE EG-Verklaring van overeenstemming**

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co.  
Guido-Oberdorfer-Straße 2-8  
D-89287 Bellenberg

**Produkt:** Hogedrukreiniger

**Type:** Wap 1100, Wap 1100 W, Wap 2200, Wap 2200 W, Wap 3300, Wap SILVER, Wap SILVER W

**Beschrijving:** 50 Hz.

**De constructie van het apparaat voldoet aan de volgende van toepassing zijnde voorschriften:**

EG-machinerichtlijn	89/392/EWG
EG-laagspanningsrichtlijn	73/23/EWG
EG-richtlijn EMV	89/336/EWG

**Toegepaste geharmoniseerde normen:** EN 292  
EN 60335-1  
EN 55014, EN 50082

**Toegepaste nationale normen en technische specificaties:** DIN EN 60335-1  
E-DIN VDE 0700 T 265  
IEC 335-2-79

*Rau*  
ppa. Rau, Dipl. Ing. (FH)  
Chef onderzoek en ontwikkeling

Bellenberg, 29.08.97



## Atestado de conformidade da UE

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co.  
Guido-Oberdorfer-Straße 2-8  
D-89287 Bellenberg

**Produto:** Máquina de limpeza de alta pressão  
**Modelo:** Wap 1100, Wap 1100 W, Wap 2200, Wap 2200 W, Wap 3300, Wap SILVER, Wap SILVER W  
**Descrição:** 50 Hz.

**A construção da máquina corresponde às seguintes normas específicas:** Directiva UE para máquinas 89/392/EWG  
Directiva UE para baixa tensão 73/23/EWG  
Directiva para a compatibilidade electromagnética 89/336/EWG

**Normas harmonizadas aplicadas:** EN 292  
EN 60335-1  
EN 55014, EN 50082

**Normas nacionais aplicadas e especificações técnicas:** DIN EN 60335-1  
E-DIN VDE 0700 T 265  
IEC 335-2-79

p.p.a. Rau (Engenheiro)  
Diretor de Pesquisas e Desenvolvimento

Bellenberg, 29.08.97



## Δήλωση ανταπόκρισης ΕΟΚ

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co.  
Guido-Oberdorfer-Straße 2-8  
D-89287 Bellenberg

**Πρόϊον:** Μηχανή καθαρισμού υψηλής πίεσης  
**Τύπος:** Wap 1100, Wap 1100 W, Wap 2200, Wap 2200 W, Wap 3300, Wap SILVER, Wap SILVER W  
**Περιγραφή:** 50 Hz.

**Ο κατασκευαστικός τύπος της συσκευής ανταποκρίνεται στους ακόλουθους σχετικούς κανονισμούς:** Οδηγία περί μηχανών ΕΟΚ 89/392/ΕΟΚ  
Οδηγία χαμηλών τάσεων ΕΟΚ 73/23/ΕΟΚ  
Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 89/336/ΕΟΚ

**Εφαρμοσθείσες εναρμονισμένες προδιαγραφές:** EN 292  
EN 60335-1  
EN 55014, EN 50082

**Εφαρμοσθείσες εθνικές προδιαγραφές και τεχνικοί προσδιορισμοί:** DIN EN 60335-1  
E-DIN VDE 0700 T 265  
IEC 335-2-79

Διπλ. μηχαν. Α. Rau  
Υπεύθυνος ερευνητικού τμήματος

Bellenberg, 29.08.97



## EF-konformitetserklæring

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co.  
Guido-Oberdorfer-Straße 2-8  
D-89287 Bellenberg

**Produkt:** Højtrykks-rengjøringsapparat  
**Type:** Wap 1100, Wap 1100 W, Wap 2200, Wap 2200 W, Wap 3300, Wap SILVER, Wap SILVER W  
**Beskrivelse:** 50 Hz.

**Apparatets konstruksjonstype er i samsvar med følgende gjeldende bestemmelser:** EF-maskindirektiv 89/392/EEC  
EF-lavspenningsdirektiv 73/23/EEC  
EF-direktiv elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EEC

**Anvendte harmoniserte standarder:** EN 292  
EN 60335-1  
EN 55014, EN 50082

**Anvendte nasjonale standarder og tekniske spesifikasjoner:** DIN EN 60335-1  
E-DIN VDE 0700 T 265  
IEC 335-2-79

p.p. Rau, dipl.-ing. (FH) A. Rau  
Leder forskning og utvikling

Bellenberg, 29.08.97



## EG-försäkran om överensstämmelse

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co.  
Guido-Oberdorfer-Straße 2-8  
D-89287 Bellenberg

**Produkt:** Högtryckstvätt  
**Type:** Wap 1100, Wap 1100 W, Wap 2200, Wap 2200 W, Wap 3300, Wap SILVER, Wap SILVER W  
**Beskrivning:** 50 Hz.

**Apparatens konstruktion motsvarar följande tillämpliga bestämmelser:** EG-maskindirektiv 89/392/EGW  
EG-lågspänningsdirektiv 73/23/EGW  
EG-direktiv EMK 89/336/EGW

**Tillämpade harmoniserade normer:** EN 292  
EN 60335-1  
EN 55014, EN 50082

**Tillämpade nationella normer och tekniska specifikationer:** DIN EN 60335-1  
E-DIN VDE 0700 T265  
IEC 335-2-79

per procura, Rau, dipl.-ing (FH)  
Ledare för forskning och utveckling

Bellenberg, 29.08.97



## EF-overensstemmelsesattest

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co.  
Guido-Oberdorfer-Straße 2-8  
D-89287 Bellenberg

**Produkt :** Højtryksrenser  
**Type :** Wap 1100, Wap 1100 W, Wap 2200, Wap 2200 W, Wap 3300, Wap SILVER, Wap SILVER W  
**Beskrivelse:** 50 Hz.

**Konstruktionen af dette apparat opfylder følgende gældende bestemmelser:** EF-maskindirektiv 89/392/EØF  
EF-lavspændingsdirektiv 73/23/EØF  
EF-direktiv vedr. elektromagnetisk fordragelighed 89/336/EØF

**Anvendte harmoniserede standarder:** EN 292  
EN 60335-1  
EN 55014, EN 50082

**Anvendte tyske standarder og tekniske specifikationer:** DIN EN 60335-1  
E-DIN VDE 0700 T 265  
IEC 335-2-79

p.p.a. Rau  
Leder forskning og udvikling

Bellenberg, 29.08.97



## EY-Vaatumustenmukaisuusvakuutus

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co.  
Guido-Oberdorfer-Straße 2-8  
D-89287 Bellenberg

**Tuote:** Korkeapainepesuri  
**Tyyppi:** Wap 1100, Wap 1100 W, Wap 2200, Wap 2200 W, Wap 3300, Wap SILVER, Wap SILVER W  
**Kuvaus:** 50 Hz.

**Tämän laitteen rakenne vastaa seuraavia määräyksiä:** EY-konedirektiivi 89/392/EGW  
EY-pienjännitedirektiivi 73/23/EGW  
EY-direktiivi EMV 89/336/EGW

**Käytetyt harmonisoidut normit:** EN 292  
EN 60335-1  
EN 55014, EN 50082

**Käytetyt kansalliset normit ja tekniset spesifikaatiot:** DIN EN 60335-1  
E-DIN VDE 0700 T 265  
IEC 335-2-79

p.p.a. Dipl.-Ing. (FH) A. Rau  
Kehitys- ja tutkimusjohtaja

Bellenberg, 29.08.97



**BETRIEBSANLEITUNG  
LESEN UND DIE  
BEILIEGENDEN  
SICHERHEITSHINWEISE  
BEACHTEN!**



den professionellen Betrieb entwickelt. Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam.

abgestimmten Wap-Produkte.

Es ist immer wieder festzustellen, daß Störungen an den Maschinen auf die Verwendung von nicht geeigneten Produkten zurückzuführen sind.

**ALLGEMEINES**

Verehrter Wap-Kunde, wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und sind sicher, daß Sie die richtige Entscheidung getroffen haben.

Bei Beachtung der Betriebsanleitung und der darin enthaltenen Hinweise wird die Maschine lange Zeit Ihre Reinigungsarbeiten erleichtern.

Einen Überblick über die Einsatzmöglichkeiten sowie der dazugehörigen Wap-Reinigungsmittel vermittelt nachstehende Tabelle.

Ihr Wap-Hochdruckreiniger wurde speziell für

Verwenden Sie als Reinigungsmittel die auf Ihren Hochdruckreiniger

<b>Ungeeignete Reinigungsmittel führen zu schlechten Reinigungsergebnissen und verursachen Schäden am Gerät. Das Konzentrat wie beschrieben vorverdünnen.</b>	<b>Gebinde</b>	<b>Nr.</b>	<b>Pur oder vorverdünnt</b>	<b>pH-Wert in 1%iger Lösung ca.</b>
WapClean Autoshampoo Intensiv wirkendes Konzentrat gegen Staub, Ruß, Fette, Öle und Insektenreste. Für empfindliche Oberflächen.	30 kg	80856	1:5	8,6
WapClean Intensivreiniger Universell einsetzbares Konzentrat für starke Verschmutzungen an Motoren, Maschinenteilen, in Hallen, bei LKW's, auf Planen.	30 kg	80857	1:5	8,8

Für weitere Reinigungsmittel fordern Sie bitte unsere Spezial-Information an.



## BESCHREIBUNG (ABB.A)

- 1 Wap 1100 und Wap 1100 W
- 2 Wap 2200, Wap 2200 W und Wap 3300
- 3 Wasseranschluß
- 4 Reinigungsmittel-Dosierung
- 5 Manometer
- 6 Hochdruckschlauch
- 7 RotoFix-HD-Strahlrohr mit VarioPress-Pistole<sup>1)</sup>
- 8 Druck-Mengenregulierung
- 9 Reinigungsmitteltank
- 10 Geräteschalter
- 11 VarioPress-Drehknopf
- 12 FlexoPowerJet-Düse
- 13 Verschraubung des RotoFix-Strahlrohrs
- 14 Hochdruckanschluß
- 15 Schubbügel

## VOR DER INBETRIEBNAHME

### ZUSAMMENBAU

- Schubbügel (**Abb. A/15**) auf Rahmen aufsetzen und Innensechskantschrauben (4 St./SW5) anziehen. (**nur Wap 2200 - 3300!**)
- Hochdruckschlauch bis zum Anschlag auf VarioPress-Pistole drehen (**Abb. B/1**)
- Schieber der Stiftverriegelung zurückschieben. (**Abb. B/4**)

- Verschraubung des RotoFix-HD-Strahlrohrs bis Anschlag aufdrehen (**Abb.B/2**) und gleichzeitig Schieber der Stiftverriegelung zurück-schieben. (**Abb.B/4**)
- Wasserschlauch verbinden. (**Abb. D/1 bzw. E/1 und L**)

Die Verwendung eines gewebeverstärkten Wasserschlauches mit einer Nennweite von mindestens ½" (13 mm) wird empfohlen. (**Abb. L**)

- Hochdruckschlauch an Hochdruckanschluß anschließen. Auf guten Anzug der Überwurfmutter achten! (**Abb. D/2 bzw. E/2**)
- Wasserhahn öffnen.
- Gerätestecker in Steckdose stecken. (**Abb. M**)

### SAUGBETRIEB

- Vor Benutzung der Maschine im Saugbetrieb ist diese zuerst über den Wasserschlauch am Wasserhahn anzuschließen und kurzzeitig in Betrieb zu nehmen.

Dies ist wichtig, um Trockenlauf während des Ansaugvorgangs zu vermeiden.

- Wasserschlauch abschrauben.
- Hahnstück oder Geka-Kupplung demontieren.
- Saugset (**Abb. P**) direkt am Wasseranschluß anschrauben, und über den Saugkorb den Schlauch mit Wasser füllen. Saugschlauch in Wasservorratsbehälter stecken.

## INBETRIEBNAHME

- Geräteschalter einschalten, Schalter in Stellung "I". (**Abb. G**)
- Spritzpistole entriegeln und betätigen. (**Abb. B/6 u. B/5**)

Zum Entlüften des Systems in kurzen Zeitabständen Spritzpistole mehrmals betätigen.

<sup>1)</sup> Sonderzubehör / Modellvariante



## BEDIENUNG DES ROTOFIX-HD-STRAHLROHR

- RotoFix-HD-Strahlrohr ermöglicht das Verändern der Arbeitsposition im drucklosen Zustand
- Schieber der Stiftverriegelung zurückschieben. **(Abb. B/4)**
- Verschraubung des RotoFix-HD-Strahlrohr soweit drehen bis der Stift in die nächste Bohrung einrastet.

## BEDIENUNG DER FLEXOPOWERJET-DÜSE

Durch Verdrehen der FlexoPowerJet-Düse läßt sich der Arbeitsdruck verändern. **(Abb. C/1)**

## BEDIENUNG DER DRUCK- UND WASSERMENGENREGULIERUNG

### Wap 2200 W

- Einstellen von Druck und Wassermenge durch Drehen der Druckmengenregulierung an der Maschine. **(Abb. D/4)**

### Wap 2200/3300

- Einstellen von Druck und Wassermenge durch Drehen der

Druckmengenregulierung an der Maschine (Abb. D/4) bzw. am VarioPress-Drehknopf. **(Abb. B/3).**

Der eingestellte Druck kann am Manometer abgelesen werden. **(Abb. D/5 u. E/5)**

## VERWENDUNG VON REINIGUNGSMITTELN

- Reinigungsmittel, wie unter "Allgemeines" beschrieben, vorverdünnen und in den Reinigungsmitteltank füllen. **(Abb. F)**

Externe Reinigungsmittelansaugung ist möglich (Sonderzubehör). Nur im Niederdruckbetrieb können Reinigungsmittel über den serienmäßig eingebauten Injektor angesaugt werden:

- Druckmengenregulierung am Gerät auf maximalen Druck einstellen. **(Abb. D/4)**
- VarioPress-Drehknopf in Richtung "+" bis auf Anschlag drehen. **(Abb. B/3)**
- FlexoPowerJet-Düse in Richtung "CHEM" bis auf Anschlag drehen.

Die angesaugte Reinigungsmittelmenge kann durch Drehen des Dosierventils reguliert werden.

**(Abb. D/3 bzw. E/3)**

- Das zu reinigende Objekt einsprühen.

Je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen. Mit Hochdruckstrahl reinigen.

### Hinweis!

Bei Verlängerung des Hochdruckschlauches ist keine Reinigungsmittelansaugung möglich.

**Reinigungsmittel dürfen nicht antrocknen!**

## AUSSERBETRIEBNAHME

- Geräteschalter ausschalten, Schalter auf Stellung "0".
- Dosierventil schließen.
- Wasserhahn schließen.
- Spritzpistole betätigen, bis die Maschine drucklos ist.
- Sicherungsriegel einlegen. **(Abb. B/6)**
- Gerätestecker aus der Steckdose ziehen.
- Wasserschlauch vom Gerät trennen.





## HOCHDRUCKSCHLAUCH UND ROTOFIX-HD-STRAHLROHR LÖSEN

- Schlauchverriegelung drücken. **(Abb. B/4)**
- Hochdruckschlauch abdrehen.
- Schieber der Stiftverriegelung zurückschieben. **(Abb. B/4)**
- Verschraubung des RotoFix-HD-Strahlrohrs lösen.

## WARTUNG, PFLEGE, AUFBEWAHRUNG

### ÖLSTANDSKONTROLLE/ ÖLWECHSEL

Kontrollieren Sie regelmäßig den Ölstand. Zur Ölstandskontrolle ist die Verkleidung abzunehmen.

Führen Sie in Intervallen von 200 Stunden einen Ölwechsel durch.

Ölsorte: SAE 15-W 40  
Füllmenge: siehe Tabelle:  
Technische Daten

Maximaler Füllstand:  
Wap 1100/1100W  
Unterkante des Verschlußstopfens bei horizontaler Lage der Maschine.

Wap 2200-3300  
Bis Mitte Ölschauglas.

## FROSTSICHERUNG

Wird der Hochdruckreiniger in einem Raum abgestellt, in dem Temperaturen unter 0°C auftreten, muß vorher Frostschutzmittel durch die Pumpe angesaugt werden.

Während des Ansaugvorgangs mit Frostschutzmittel Spritzpistole 2 bis 3 mal betätigen. Um jedes Risiko zu vermeiden, ist das Gerät vor der Wiedereinbetriebnahme möglichst in einem beheizten Raum zwischenzulagern.

### WIEDERINBETRIEBNAHME NACH LÄNGERER ZEIT

Wird der Hochdruckreiniger längere Zeit nicht benutzt, lagert sich Kalk in der Pumpe ab. Dadurch läuft die Maschine nur schwer oder gar nicht an. Wir empfehlen deshalb, das Gerät an die Wasserleitung anzuschließen und **ohne den Netzstecker einzustekken**, mit Leitungswasser gründlich durchzuspülen. Um elektrische Überlastung auszuschließen, Motorwelle mit einem Stiftschlüssel SW6 durchdrehen:  
(Nur Wap 1100 W)

- Verkleidung abnehmen. **(Abb. H)**
- Stiftschlüssel durch die mittige Öffnung der Gebläseabdeckung in den Innensechskant der Motorwelle stecken und diesen mehrmals im Uhrzeigersinn drehen. **(Abb. K)**

**VORSICHT!**  
**Vor Wiedereinbetriebnahme und Starten des Motors Stiftschlüssel unbedingt wieder entfernen.**

- Verkleidung montieren.

## BETRIEBSSTÖRUNGEN UND BEHEBUNG

**ACHTUNG!**  
**Vor Arbeiten an der Maschine Netzstecker ziehen, Maschine drucklos machen (siehe Außerbetriebnahme).**

## GARANTIE

Für Garantie und Gewährleistung gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen im Zuge technischer Neuerungen vorbehalten.

**Störung****Ursache****Behebung**

Druckabfall

Luft im System

System entlüften, dazu Spritzpistole in kurzen Zeitabständen mehrmals betätigen, evtl. Maschine ohne angeschlossenen Hochdruckschlauch kurzzeitig in Betrieb nehmen.

Abgenutzte HD-Düse

HD-Düse wechseln

FlexoPowerJet-Düse, Druckmengenregulierung am Gerät oder VarioPress-Drehknopf nicht richtig eingestellt

Gewünschten Arbeitsdruck einstellen

Druckschwankungen

Pumpe saugt Luft an (nur im Saugbetrieb möglich)

Luftdichtigkeit des Saugsets überprüfen

Wassermangel

Wasserhahn öffnen

Wasserzulaufschlauch zu lang bzw. zu geringer Querschnitt

Vorgeschriebenen Wasserzulaufschlauch verwenden

Wassermangel durch verstopften Wasserfilter

Wasserfilter im Wasseranschluß reinigen (nie ohne Wasserfilter arbeiten!)

Wassermangel durch Nichtbeachten der max. zulässigen Ansaughöhe

Siehe Inbetriebnahme (max. Ansaughöhe 0,5 m)

Beim Einschalten läuft der Motor nicht an

Stecker ist nicht richtig eingesteckt, Stromunterbrechung

Stecker, Leitung und Schalter überprüfen und ggf. durch eine Elektrofachkraft austauschen lassen

Netzsicherung ist abgeschaltet

Netzsicherung einschalten



## Störung

## Ursache

## Behebung

Motor brummt beim Einschalten, ohne anzulaufen

Netzspannung ist zu niedrig, oder Phasenausfall

Elektrischen Anschluß überprüfen lassen

Pumpe ist blockiert oder eingefroren

Motor von Hand drehen, gemäß »Inbetriebnahme nach langer Lagerung«

Falscher Querschnitt oder Länge des Verlängerungskabels

Richtigen Kabelquerschnitt bzw Länge verwenden, siehe Blatt mit den Sicherheitshinweisen

Spritzpistole ist nicht betätigt

Spritzpistole betätigen, Maschine einschalten

---

Motor schaltet aus

Überlastschutz hat ausgelöst wegen Überhitzung oder Überlastung des Motors

Übereinstimmung von Versorgungsspannung und Gerätespannung überprüfen lassen. Ausschalten und mindestens 3 Minuten abkühlen lassen

FlexoPowerJet-Düse verschmutzt

HD-Düse wechseln

---

Reinigungsmittel bleiben aus

Injektor verschmutzt oder Saugschlauch verstopft

Reinigen

Reinigungsmittelbehälter leer

Reinigungsmittelbehälter auffüllen

FlexoPowerJet-Düse nicht auf Niederdruck eingestellt

FlexoPowerJet-Düse in Richtung "CHEM" bis auf Anschlag drehen

**Störung****Ursache****Behebung**

Reinigungsmittel bleiben aus

Druckregler nicht auf Niederdruck eingestellt

Druckmengenregulierung am Gerät auf maximalen Druck einstellen

VarioPress-Drehknopf nicht auf Niederdruck eingestellt

VarioPress-Drehknopf in Richtung "+" bis auf Anschlag drehen

**TECHNISCHE DATEN**

		<b>Wap 1100 W</b>	<b>Wap 1100</b>	<b>Wap SILVER</b>	<b>Wap SILVER W</b>
Arbeitsdruck	bar	140-10 100-10 (CH) 120-10 (GB)	160-10	205-20	115-10
Volumenstrom	l/h	600	780	810-250	600-250
Spannung 110 V 1~		-	-	-	EU, ZA
Spannung 220 V 1~		KR	-	-	-
Spannung 230 V 1~		EU, ZA, CH	-	-	EXP
Spannung 230/240 V 1~		GB	-	-	GB
Spannung 200 V 3~		-	-	-	-
Spannung 220 V 3~		-	-	-	-
Spannung 230 V 3~		-	-	BE, NO	-
Spannung 380 V 3~		-	-	ZA	-
Spannung 400 V 3~		-	EU,FR	EU, FR	-
Spannung 400-415 V 3~		-	AU	-	-
Frequenz	Hz	50 60 (KR)	50	50	50
Elektr. Anschlußwert	kW	3,5 2,25 (CH) 2,9 (GB)	4,9	6,4	2,9
max. Zulauftemperatur	°C		60°C (50°C im Saugbetrieb)		
max. Wasserzulaufdruck	bar	10	10	10	10
Abmessungen	LxBxH	390x290x860	390x290x860	650x402x885	650x402x885
Gewicht Maschine (Gewicht Spritzeinrichtung)	kg	29 (4)	29 (4)	53 (5)	52 (5)
Schalldruckpegel in 1m Abstand DIN 45635	dB(A)	76,6	81,0	80,4	68,6
Ölfüllmenge	l	0,22	0,22	0,35	0,35
RM-Tankinhalt	l	4	4	10	10
Rückstoßkräfte	N	28	39	46	23

**Bitte beachten Sie die technischen Daten auf dem Typenschild!**



## TECHNISCHE DATEN

		Wap 2200 W	Wap 2200 Wap 2200 ST	Wap 3300 Wap 3300 ST
Arbeitsdruck	bar	130-10 110-10 (GB)	195-20	220-20
Volumenstrom	l/h	600-250	900-250	1100-250
Spannung 230 V 1~		EU, ZA	-	-
Spannung 220 V 1~		EXP	-	-
Spannung 230/240 V 1~		GB, AU	-	-
Spannung 200 V 3~		-	JP	JP
Spannung 220 V 3~		-	KR	KR
Spannung 230 V 3~		-	BE	-
Spannung 380 V 3~		-	EXP, BR	EXP
Spannung 400 V 3~		-	EU,FR	EU, FR
Spannung 400-415 V 3~		-	AU	-
Frequenz	Hz	50	50 (60 JP)	50 (60 JP)
Elektr. Anschlußwert	kW	3,6 2,9 (GB)	6,7	8,8
max. Zulauftemperatur			60°C (50°C im Saugbetrieb)	
max. Wasserzulaufdruck	bar	10	10	10
Abmessungen	LxBxH		650 x 402 x 885	
Gewicht Maschine (Gewicht Spritzeinrichtung)	kg	42 (5)	43 (5)	47 (5)
Schalldruckpegel in 1m Abstand DIN 45635	dB(A)	68,6	80,4	81,6
Ölfüllmenge	l	0,35	0,35	0,35
RM-Tankinhalt	l	10	10	10
Rückstoßkräfte	N	27	49	64

**Bitte beachten Sie die technischen Daten auf dem Typenschild!**



**INTERNET**  
<http://www.alto-online.com>

#### **ALTO HEADQUARTERS**

Incentive International A/S  
Kongens Nytorv 28  
P.O.Box 2064  
1013 Copenhagen K  
Tel.: +45 33 11 11 42  
Fax: +45 33 93 46 36  
E-mail: [incentive@incentive-dk.com](mailto:incentive@incentive-dk.com)

#### **SUBSIDIARIES**

##### **AUSTRALIA**

ALTO Overseas Inc.  
1B/8 Resolution Drive  
P.O.Box 797  
Caringbah, N.S.W. 2229  
Tel.: +61 2 95 24 61 22  
Fax: +61 2 95 24 52 56

##### **AUSTRIA**

ALTO Österreich GmbH  
Metzgerstr. 68  
5101 Bergheim/Salzburg  
Tel.: +43 6624 5 64 00-18  
Fax: +43 6624 5 64 00-34  
E-mail: [wap@salzburg.co.at](mailto:wap@salzburg.co.at)

##### **BRASIL**

Wap do Brasil Ltda.  
Rua 25 de Agosto, 608  
83323-260 Pinhais/Paraná  
Tel.: +55 4 16 67 40 26  
Fax: +55 4 16 67 47 99  
E-mail: [wap@wapltda.com.br](mailto:wap@wapltda.com.br)

##### **CANADA**

ALTO Canada  
24 Constellation Road  
Rexdale  
Ontario M9W 1K1  
Tel.: +1 41 66 75 58 30  
Fax: +1 41 66 75 69 89

##### **CROATIA**

Wap ALTO Strojevi za čišćenje, d.o.o.  
Siget 18a  
10020 Zagreb  
Tel.: +385 16 55 41 44  
Fax: +385 16 55 41 12

##### **CZECH REPUBLIC**

ALTO Česká Republika s.r.o.  
Zateckých 9  
14000 Praha 4  
Tel.: +420 2 41 40 84 19  
Fax: +420 2 41 40 84 39  
E-mail: [wap\\_p@mbox.vol.cz](mailto:wap_p@mbox.vol.cz)  
Web: [www.wap-alto.cz](http://www.wap-alto.cz)

##### **DENMARK**

ALTO Danmark A/S  
Industrikvarteret  
9560 Hadsund  
Tel.: +45 72 18 21 00  
Fax: +45 72 18 21 05  
E-mail: [service@alto-dk.com](mailto:service@alto-dk.com)

ALTO Danmark A/S (food division)  
Blytækkervej 2,  
9000 Aalborg  
Tel.: +45 72 18 21 00  
Fax: +45 72 18 20 99  
E-mail: [scanio.technology@alto-dk.com](mailto:scanio.technology@alto-dk.com)

##### **FRANCE**

ALTO France S.A.  
B.P. 44, 4 Place d'Ostwald  
67036 Strasbourg Cedex 2  
Tel.: +33 3 88 28 84 00  
Fax: +33 3 88 30 05 00  
E-mail: [info@alto-fr.com](mailto:info@alto-fr.com)

##### **GERMANY**

Wap ALTO Group  
ALTO Deutschland GmbH  
Guido-Oberdorfer-Straße 2-8  
89287 Bellenberg  
Tel.: +49 0180 5 37 37 37  
Fax: +49 0180 5 37 37 38  
E-mail: [info@wap-online.de](mailto:info@wap-online.de)

##### **GREAT BRITAIN**

ALTO Cleaning Systems  
(UK) Ltd.  
Bowerbank Way  
Gilwilly Industrial Estate, Penrith  
Cumbria CA11 9BN  
Tel.: +44 1 7 68 86 89 95  
Fax: +44 1 7 68 86 47 13  
E-mail: [sales@alto-uk.com](mailto:sales@alto-uk.com)

##### **HONG KONG**

ALTO Hong Kong  
RM 602, Tower B,  
Regent Ctr.  
70, Ta Chuen Ping Street  
Kwai Chung  
Hong Kong  
Tel.: +852 26 10 10 42  
Fax: +852 26 10 10 47  
E-mail: [waphk@netvigator.com](mailto:waphk@netvigator.com)

##### **JAPAN**

ALTO Danmark A/S Japan  
Representative Office  
Naruse-build 4F  
7-2 Shinbashi 1-Chome, Minato-Ku  
J-Tokyo 105-004  
Tel.: +81 3 35 69 38 07  
Fax: +81 3 35 69 38 08  
E-mail: [alto-jpn@aquafamilie.ne.jp](mailto:alto-jpn@aquafamilie.ne.jp)

##### **NETHERLANDS**

Wap ALTO Nederland B.V.  
Postbus 65  
3370 AB Hardinxveld-  
Giessendam  
Tel.: +31 18 46 67 72 00  
Fax: +31 18 46 67 72 01  
E-mail: [info@alto-nl.com](mailto:info@alto-nl.com)

##### **NORWAY**

ALTO Norge A/S  
Bjørnerudveien 24  
1266 Oslo  
Tel.: +47 22 75 17 70  
Fax: +47 22 75 17 71  
E-mail: [info@alto-no.com](mailto:info@alto-no.com)

##### **SINGAPORE**

ALTO DEN-SIN Singapore Pte Ltd.  
No. 17 Link Road  
Singapore 619034  
Tel.: +65 2 68 10 06  
Fax: +65 2 68 49 16  
E-mail: [densin@singnet.com.sg](mailto:densin@singnet.com.sg)  
Web: [www.densin.com](http://www.densin.com)

##### **SLOVENIA**

Wap čistilni sistemi, d.o.o.  
Letališka 33  
SLO-1110 Ljubljana  
Tel.: +368 15 24 23 06  
Fax: +368 15 40 42 94  
E-mail: [wap.prodaja@siol.com](mailto:wap.prodaja@siol.com)

##### **SLOWAKIA**

Wap čistiace systémy spol. s.r.o.  
Vajnorská 135  
83237 Bratislava  
Tel.: +421 7 44 25 96 64  
Fax: +421 7 44 25 79 44  
E-mail: [wap@gtinet.sk](mailto:wap@gtinet.sk)  
Web: [www.wap-alto.sk](http://www.wap-alto.sk)

##### **SPAIN**

ALTO Iberica S.L.  
Calle de la Majada No. 4  
28760 Tres Cantos - Madrid  
Tel.: +34 91 8 04 62 56  
Fax: +34 91 8 04 64 63  
E-mail: [info@alto-es.com](mailto:info@alto-es.com)

##### **SWEDEN**

ALTO Sverige AB  
Aminogatan 18  
S-431 04 Mölndal  
Tel.: +46 3 17 06 73 00  
Fax: +46 3 17 06 73 41  
E-mail: [info@alto-se.com](mailto:info@alto-se.com)

##### **SWITZERLAND**

ALTO Schweiz AG  
Allmendstr. 14  
5612 Villmergen  
Tel.: +41 56 618 85 00  
Fax: +41 56 618 85 10  
E-mail: [info@alto-ch.com](mailto:info@alto-ch.com)

##### **USA**

ALTO U.S.Inc  
16253 Swingley Ridge Road  
Suite 200  
Chesterfield, MO 63017-1544  
Tel.: +1 63 65 30 08 71  
Fax: +1 63 65 30 08 72  
E-mail: [info@alto-us.com](mailto:info@alto-us.com)

ALTO U.S.Inc  
2100 Highway 265  
Springdale, Arkansas 72764  
Tel.: +1 50 17 50 10 00  
Fax: +1 50 17 56 07 19  
E-mail: [info@alto-us.com](mailto:info@alto-us.com)

ALTO U.S.Inc  
1100 Haskins Road  
Bowling Green, Ohio 43402  
Tel.: +1 41 93 52 75 11  
Fax: +1 41 93 53 71 87  
E-mail: [info@alto-us.com](mailto:info@alto-us.com)